


土砂災害防止に関する基礎調査(土石流)


表紙 位置,位置図

自然現象の種類	土石流
溪流番号	A149008
水系名	甲子川
河川名	甲子川
溪流名	大畑の沢(5)
所在地	釜石市甲子町第9地割
調査機関	沿岸広域振興局土木部

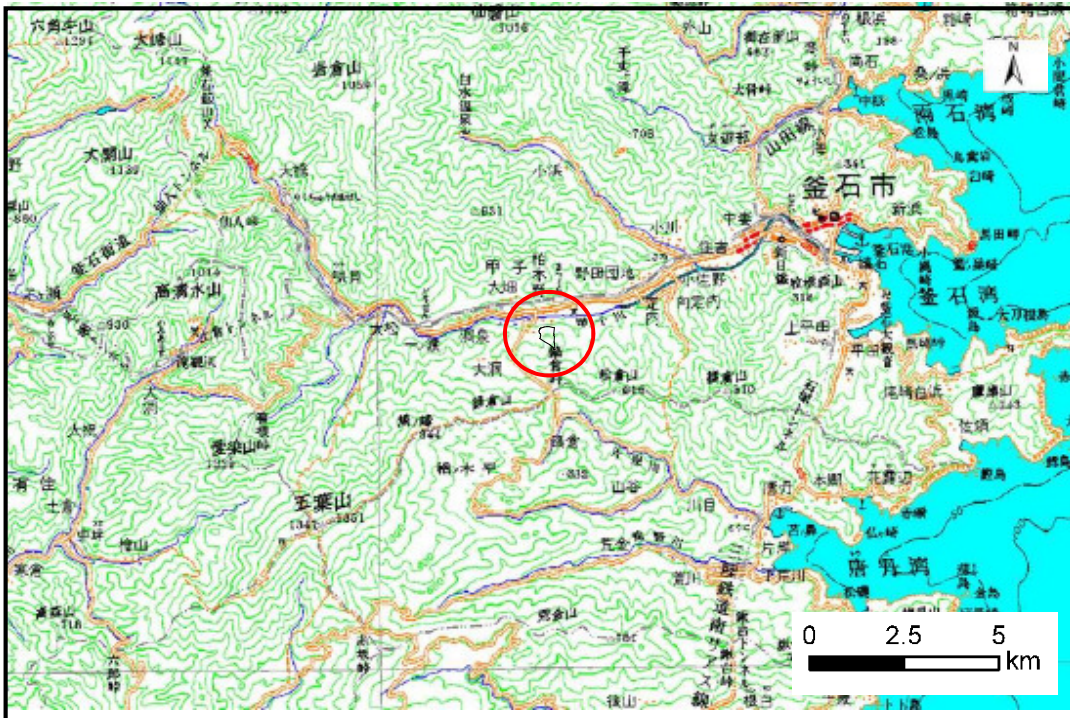

位置図(S=1:200,000)

国土地理院の数値地図20000(地図画像)『盛岡、一関』及び数値地図25000(地図画像)『小佐野、小白浜』を掲載

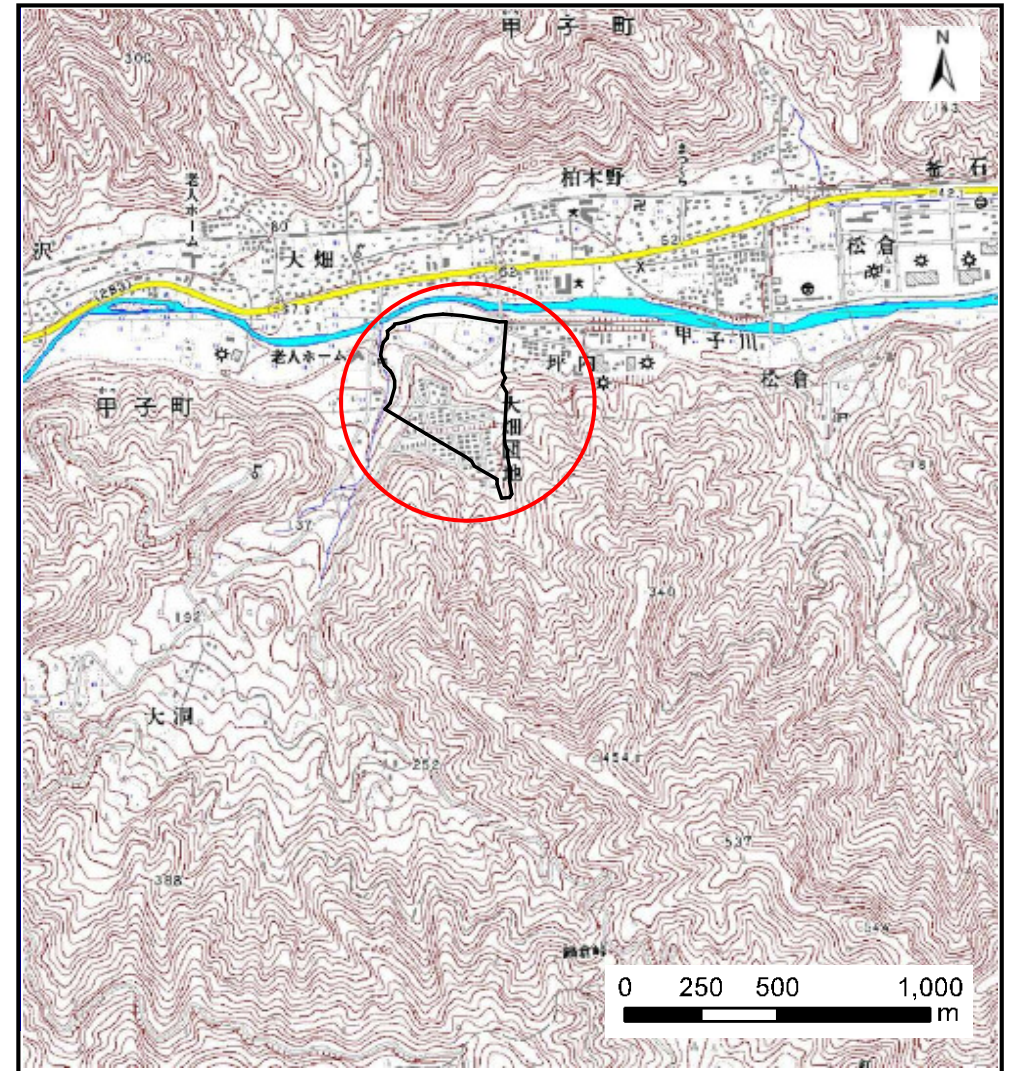


概況図(S=1:25,000)

土石流区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成21年度

溪流の位置	溪流番号	A149008	溪流名	大畑の沢(5)	所在地	釜石市甲子町第9地割
-------	------	---------	-----	---------	-----	------------

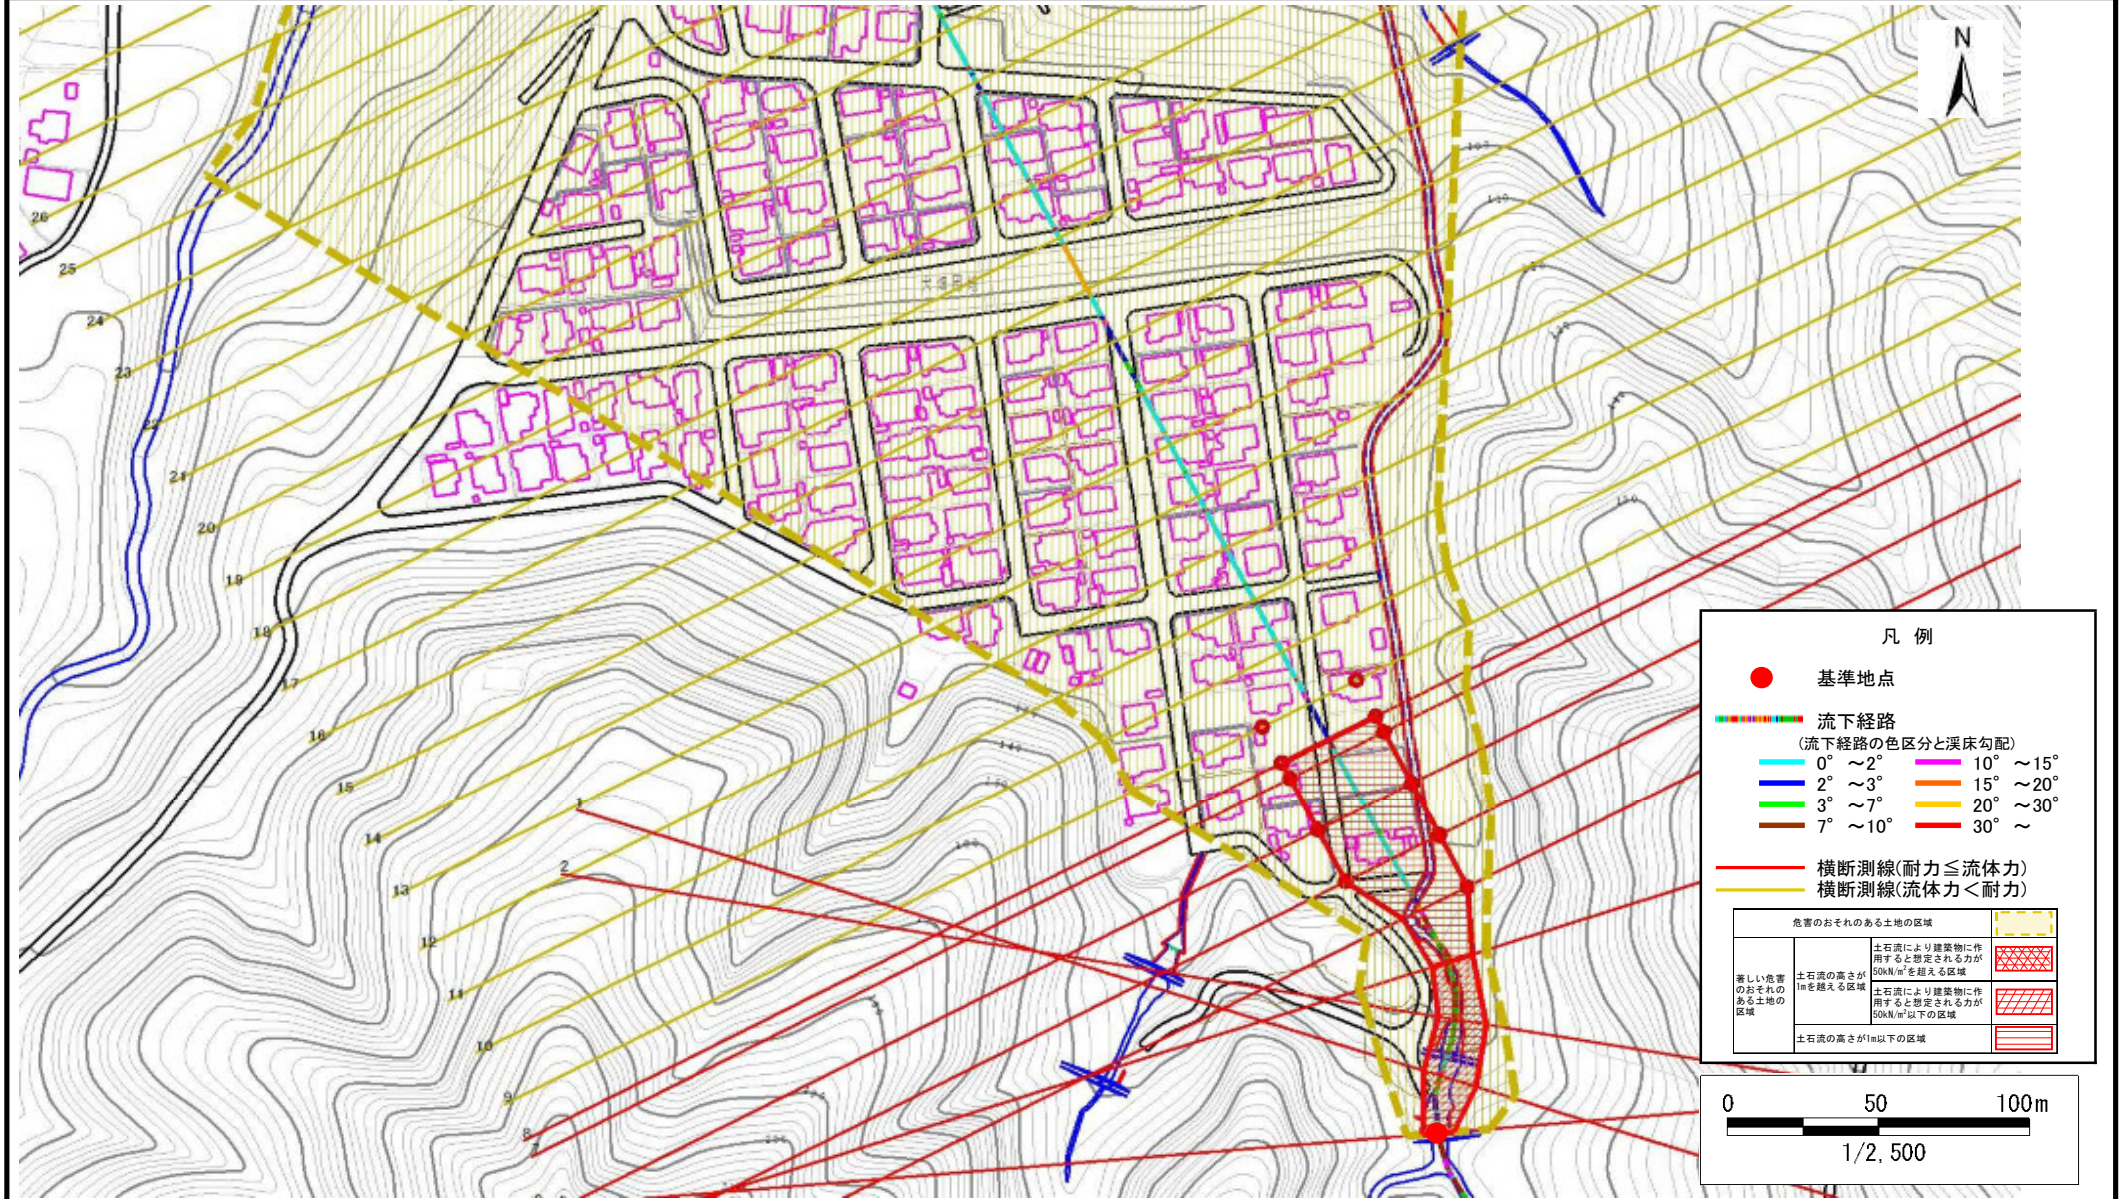


土石流区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成21年度


溪流の位置	溪流番号	A149008	溪流名	大畑の沢(5)	所在地	釜石市甲子町第9地割
-------	------	---------	-----	---------	-----	------------

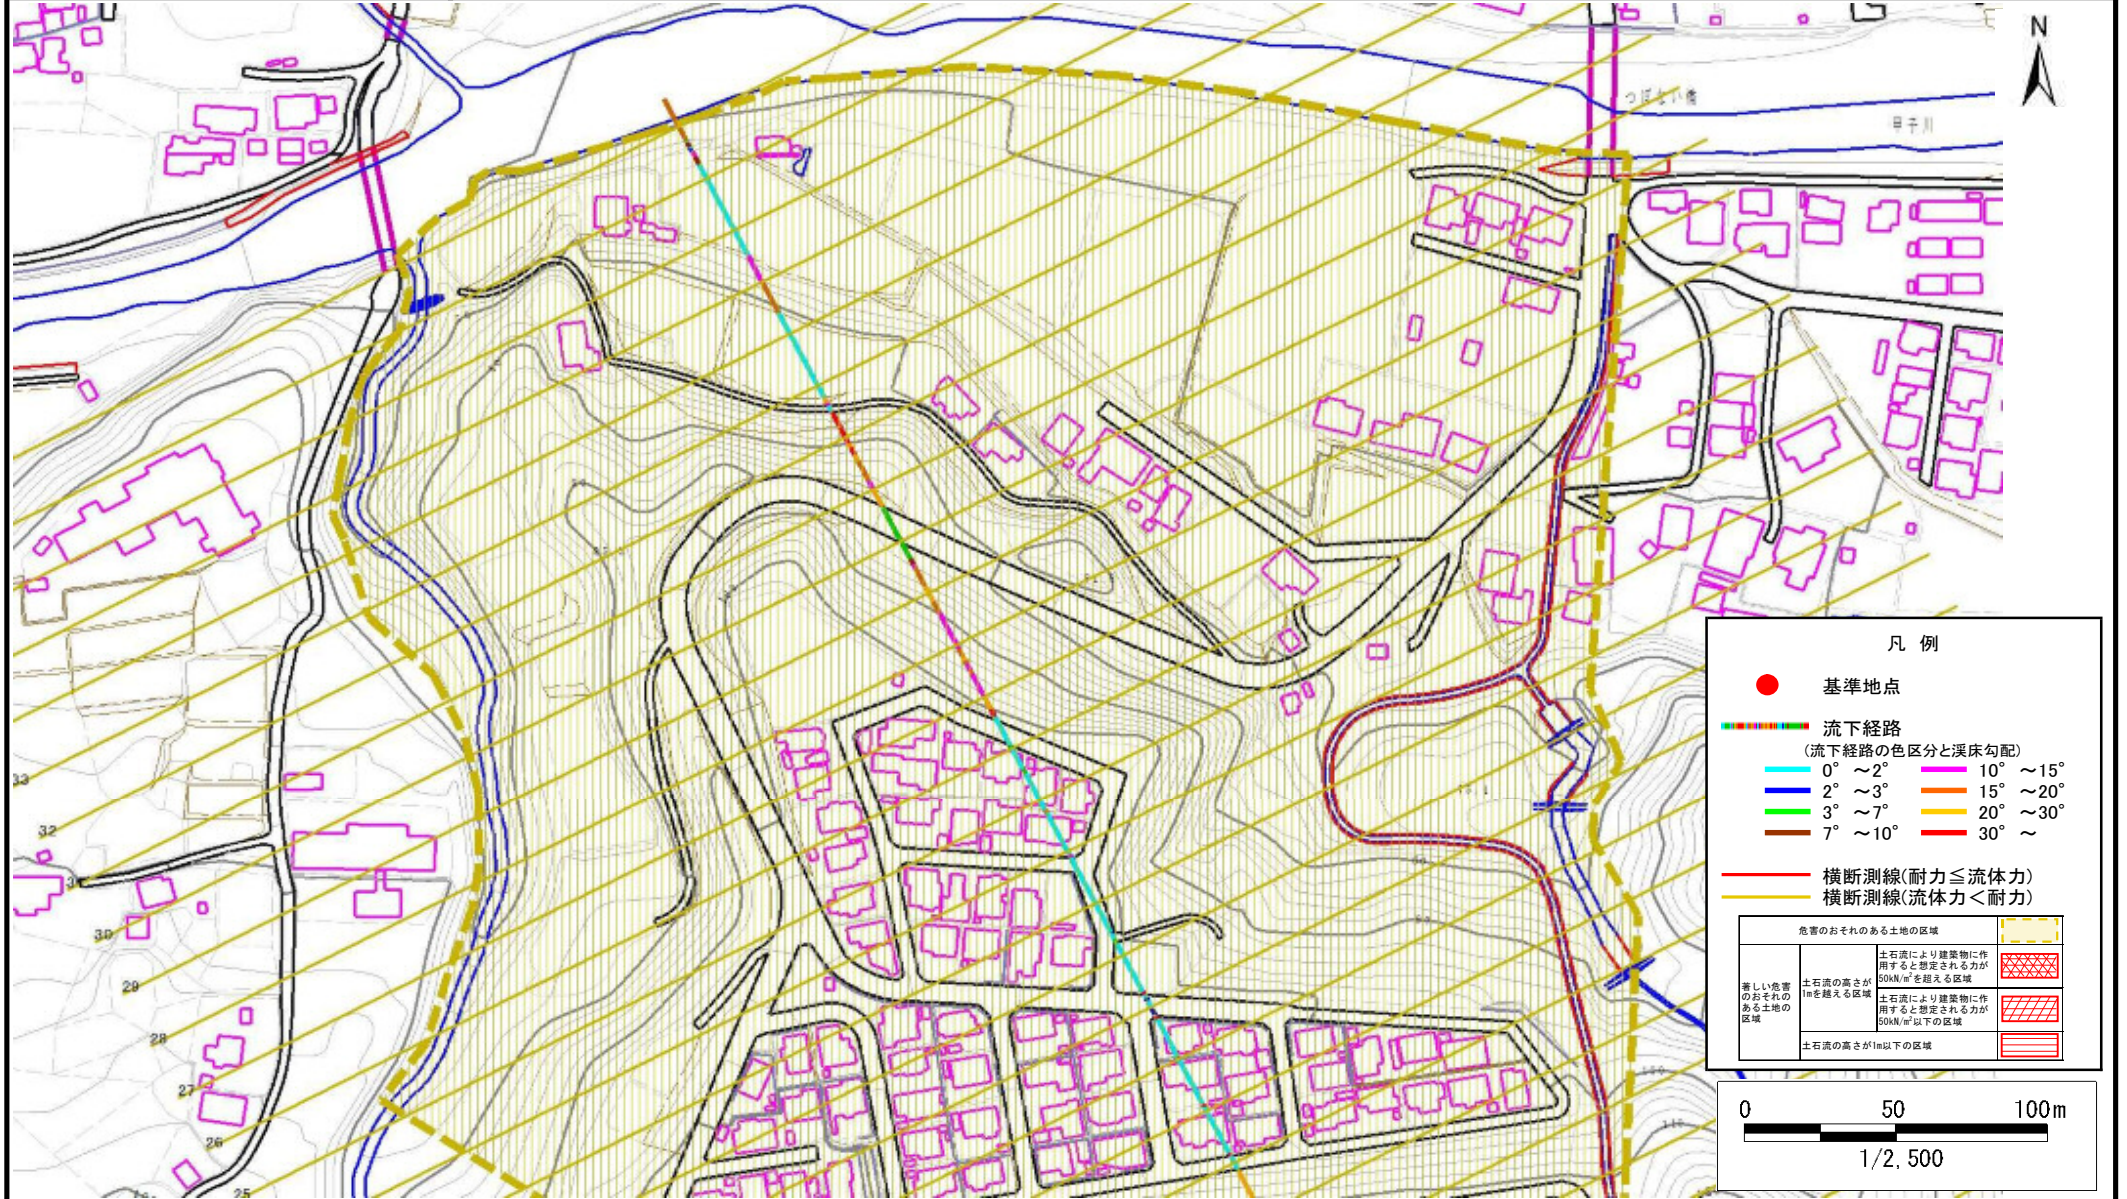

土石流区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成21年度

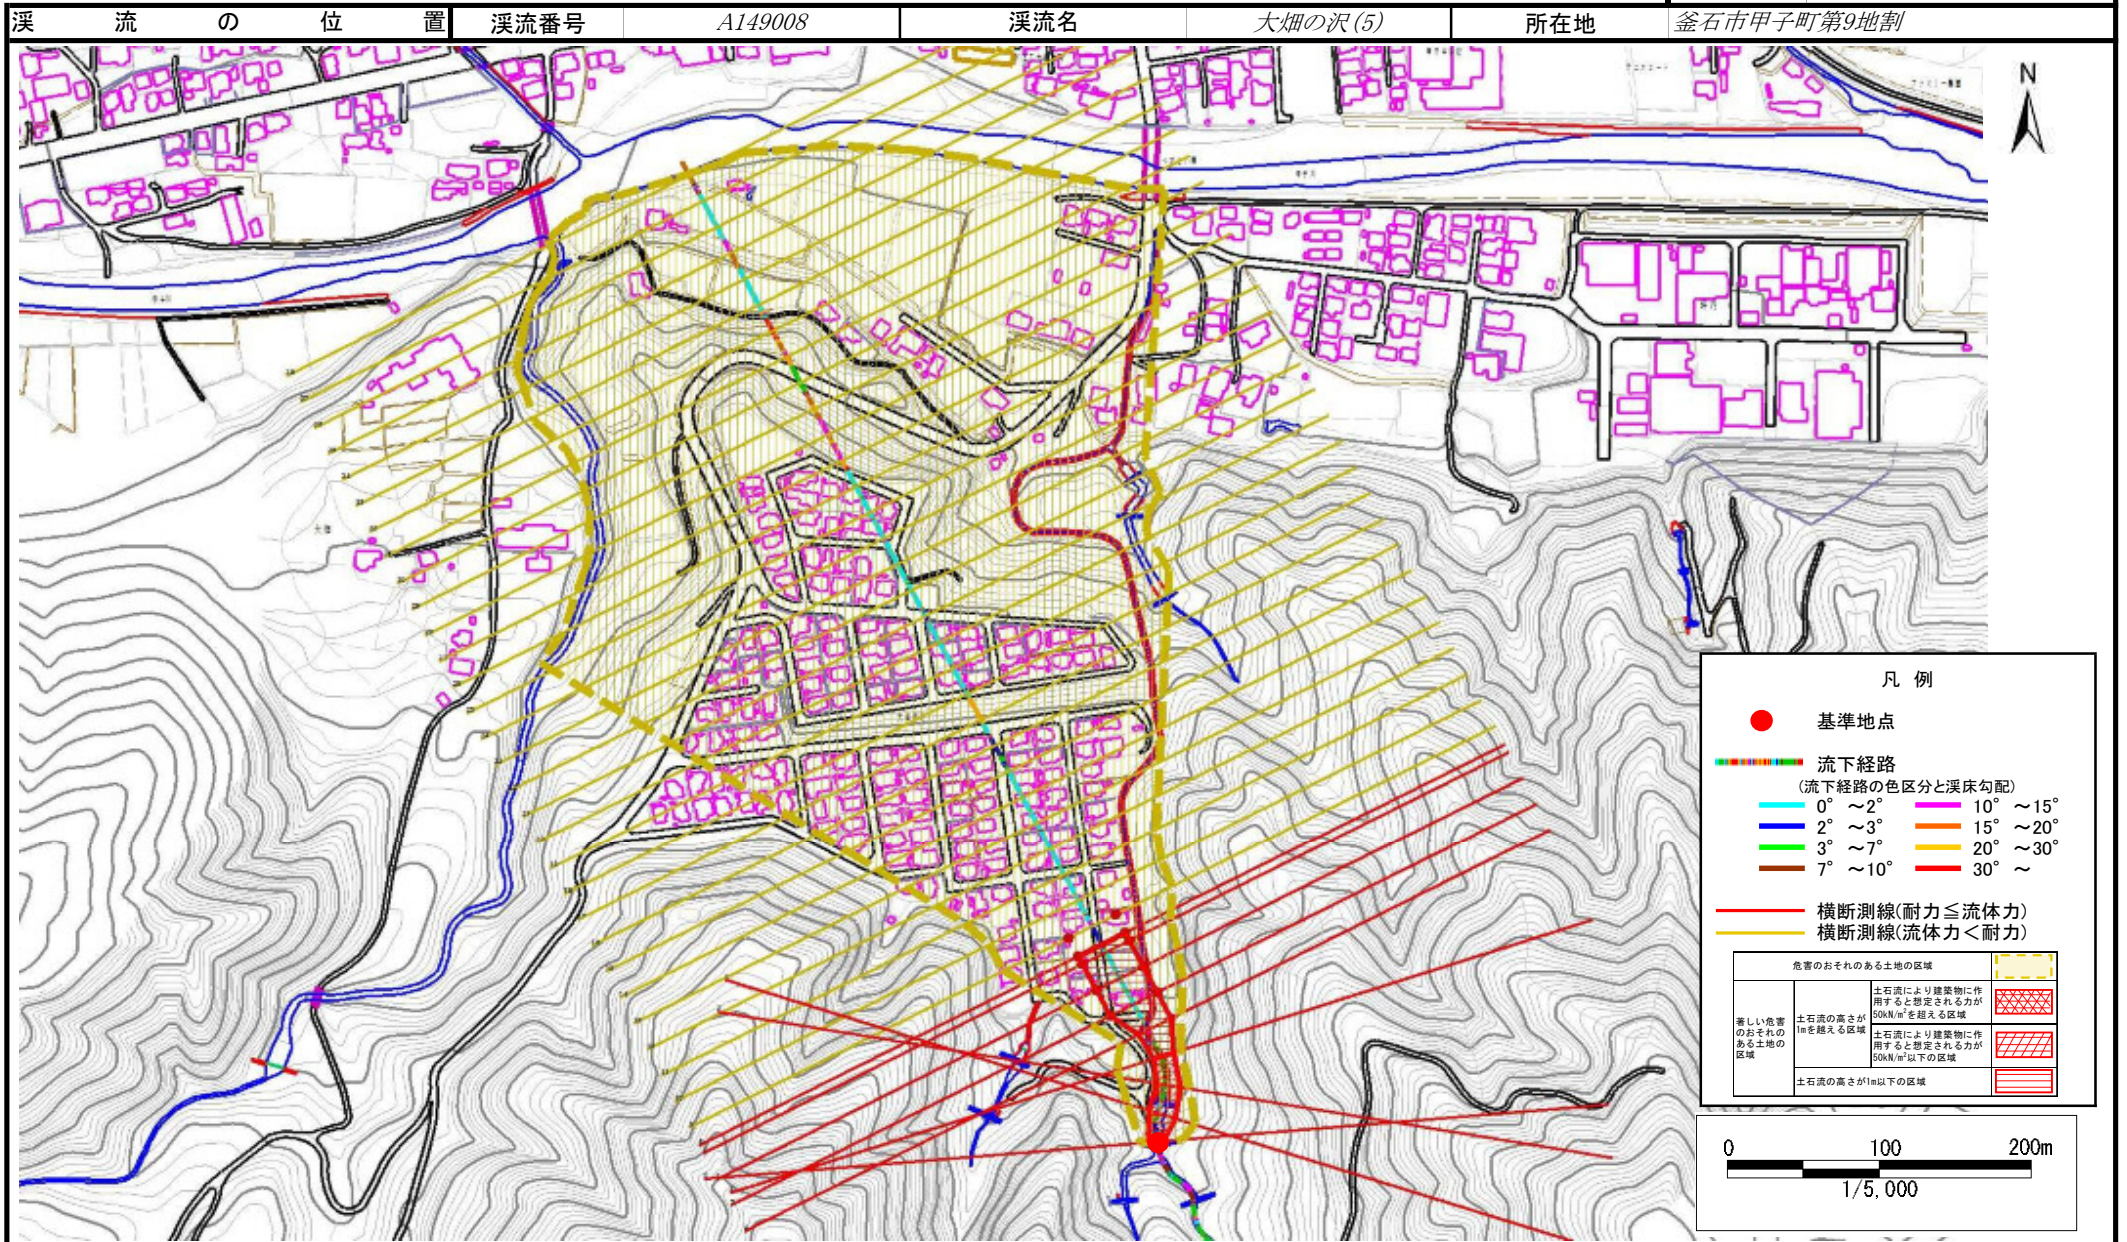

土石流区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

調査年度 平成21年度

溪流の位置	溪流番号	A149008	溪流名	大畑の沢(5)	所在地	釜石市甲子町第9地割	
横断測線番号	土石流の高さh(m)	土石流の流体力Fd(kN/m ²)	建築物の耐力P2(kN/m ²)	横断測線番号	土石流の高さh(m)	土石流の流体力Fd(kN/m ²)	建築物の耐力P2(kN/m ²)
No.0	1.54	45.97	5.65	No.27	0.72	5.26	10.01
No.1	1.08	26.67	7.26	No.28	0.78	4.56	9.42
No.2	1.14	30.01	6.92	No.29	0.67	6.12	10.67
No.3	1.25	33.06	6.49	No.30	0.63	6.85	11.21
No.4	0.72	14.20	10.10	No.31	0.72	5.25	10.00
No.5	0.71	13.05	10.18	No.32	0.61	7.38	11.59
No.6	0.70	11.08	10.25	No.33	0.56	8.90	12.58
No.7	0.70	10.58	10.25	No.34	0.55	8.99	12.64
No.8	0.70	10.26	10.25	No.35	0.53	9.74	13.10
No.9	0.71	9.16	10.21	No.36	0.52	10.16	13.35
No.10	0.71	8.11	10.13	No.37	0.54	9.56	12.99
No.11	0.73	6.87	9.93	No.38	0.55	9.16	12.75
No.12	0.74	6.48	9.85				
No.13	0.78	4.94	9.35				
No.14	0.83	4.08	8.92				
No.15	0.84	3.97	8.85				
No.16	0.85	3.85	8.78				
No.17	0.80	4.30	9.19				
No.18	0.67	6.07	10.64				
No.19	0.70	5.69	10.35				
No.20	0.69	5.82	10.45				
No.21	0.66	6.24	10.77				
No.22	0.68	5.91	10.52				
No.23	0.70	5.67	10.34				
No.24	0.71	5.52	10.21				
No.25	0.74	5.08	9.86				
No.26	0.76	4.74	9.58				